

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
МРАУ 421000.015 РП

# МЕРАДАТ-M64M1

МОДЕЛИ

М64М1//2УВ//DC(4/20)//Н/4Р//24В(230В)//(РМРС,РКО)

М64М1-(2-5)И//2УВ//DC(4/20)//Н/4Р//24В(230В)//(РМРС,РКО)

# СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	3
2 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА.....	5
3 ОСНОВНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ.....	6
3.1 ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ ПРИБОРА .....	8
4 НАСТРОЙКА ПРИБОРА.....	9
4.1 КОНФИГУРАЦИЯ .....	9
ВХОД 1..2 (настройка датчиков температуры) .....	9
ВХОД 3 (настройка датчика давления).....	10
ВХОД 4 (настройка тахометра).....	11
ВЫХОДЫ.....	11
4.2 АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.....	12
ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ .....	12
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ .....	13
4.3 ИЗМЕРЕНИЕ.....	14
ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ .....	14
МАСШТАБИРУЕМАЯ ИНДИКАЦИЯ .....	14
КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНЫХ СПАЕВ.....	15
КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАНИЙ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ.....	15
ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР.....	16
РЕЖИМ ПОДСТРОЙКИ r0 .....	16
ДИСКРЕТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ.....	16
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРИБОРА.....	17
СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ ПРИБОРА (для приборов с интерфейсом).....	17
НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ (для приборов с архивом).....	17
НАСТРОЙКА АРХИВА (для приборов с архивом) .....	17
ПРОСМОТР АРХИВА НА ДИСПЛЕЕ ПРИБОРА (для приборов с архивом).....	18
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПАРАМЕТРАМ НАСТРОЙКИ .....	18
ПАРОЛЬ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ДОСТУПА .....	19
ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ ПРИБОРА .....	19
5 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.....	19
5.1 МОНТАЖ ПРИБОРА .....	19
5.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ .....	20
5.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.....	21
5.4 ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА И БЛОКА ИНДИКАЦИИ.....	21
6 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИБОРА .....	22
7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	22
8 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ.....	22
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	23
10 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	23

# 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Измерительные температурные входы (Вход 1, Вход 2)</b>		
Общие характеристики	Диапазон измерения	От -99°C до 999°C – зависит от типа датчика
	Класс точности	0,25
	Пределы допускаемой основной погрешности	±0,25%
	Время измерения одного канала	Не более 0,5 сек
Подключение термопары	Типы термопар	ТХА (К), ТХК (L), ТЖК (J), ТМК (Т)
	Компенсация температуры холодного спая	Автоматическая компенсация или ручная установка температуры компенсации в диапазоне от 0 до 100°C или отключена
Подключение термометра сопротивления	Типы термометров сопротивления	Pt ( $\alpha=0,00385^{\circ}\text{C}^{-1}$ ), М ( $\alpha=0,00428^{\circ}\text{C}^{-1}$ ), Н ( $\alpha=0,00617^{\circ}\text{C}^{-1}$ ), Cu ( $W_{100}=1,4260$ ), П ( $\alpha=0,00391^{\circ}\text{C}^{-1}$ )
	Сопротивление при 0°C	100 Ом или любое в диапазоне 10...150 Ом
	Компенсация сопротивления подводющих проводов	Автоматическая компенсация по трёхпроводной схеме (сопротивление каждого провода - не более 20 Ом)
	Измерительный ток	0,25 мА
<b>Вход измерения унифицированного сигнала (Вход 3)</b>		
Сигналы постоянного тока	Сигналы постоянного тока	Сигналы постоянного тока
	Время измерения	Не более 0,5 сек
	Класс точности	0,1
	Пределы допускаемой основной погрешности	±0,1%
<b>Вход измерения частоты (Вход 4)</b>		
Импульсная последовательность	Диапазон измерений	От 0,1 до 3000 Гц Предел допускаемой основной погрешности измерения частоты импульсов, поступающих на вход прибора при нормальных условиях, составляет не более 0,1% от диапазона измерения. Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения частоты, обусловленной отклонением рабочей температуры, не должен превышать 0,01% от диапазона измерения на каждые 10°C отклонения рабочей температуры от нормальной 25°C
	Обороты в минуту	Измеренная частота и значения уставок индицируются в диапазоне от 0 до 9999 об/мин (с учетом количества импульсов, поступающих на вход прибора за один оборот вала)
	Разрешение	1 об/мин
	Датчики	ВБИ, схема подключения PNP, NO
<b>Дискретный вход</b>		
Назначение	Отключение аварийной сигнализации	
Применение	Подключение кнопки	
<b>Выходы</b>		
Реле	Количество	4
	Максимальный коммутируемый ток	10А, ~230В (на активной нагрузке) 3А, 24В
<b>Аварийная сигнализация</b>		
Режимы работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Превышение заданной предельной уставки</li> <li>- Снижение ниже заданной минимальной уставки</li> <li>- Выход из зоны, заданной верхней и нижней уставками</li> </ul>	

Функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Функция блокировки аварии при включении прибора</li> <li>- Функция блокировки аварии при неработающем двигателе</li> <li>Автоблокировка аварии для состояния «Не вышел на рабочий режим»</li> <li>- Функция подавления «дребезга» сигнализации, фильтр до четырёх минут</li> </ul>		
<b>Сервисные функции</b>			
Контроль обрыва датчика и короткого замыкания датчика			
Ограничение уровня доступа к параметрам настройки			
Цифровая фильтрация сигнала			
<b>Архив и компьютерный интерфейс</b>			
Архив (опция)	Архивная память	2 Мб, 4 Мб (зависит от модели)	
	Количество записей	250 тыс.	
	Просмотр архива	На дисплее прибора или на компьютере	
Интерфейс (опция)	Тип интерфейса	RS485	
	Скорость обмена	9600...115200 бит/сек	
	Особенности	Изолированный	
	Протокол	ModbusASCII, Modbus RTU	
<b>Питание</b>		Согласно этикетке на приборе	
Номинальное напряжение питания	24 В	~ 230 В	≈ 24...230 В
Диапазон допустимого напряжения питания постоянного (DC) тока	от 20,4 В до 27,6 В	от 107 В до 370 В	от 20,4 В до 370 В
Диапазон допустимого напряжения питания переменного (AC) тока		от 75 В до 265 В	от 75 В до 265 В
		от 47 до 53 Гц	
Частота переменного (AC) тока			
Потребляемая мощность	Не более 10 ВА		
<b>Общая информация</b>			
Индикатор	Светодиодные (LED) индикаторы зеленого цвета. Четыре строки по четыре разряда. Высота символов 14 мм. Четыре светодиода индикации состояния реле.		
Исполнение, масса и размеры	Корпус металлический. Исполнение для щитового монтажа, лицевая панель 96x96 мм, монтажный вырез –92x92 мм. Габаритные размеры 96x96x95 мм. Масса одного блока не более 1 кг		
Технические условия	ТУ 4210-015-12058217-2009		
Сертификация	Приборы «Мерадат-М» внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации (подробная информация о сертификатах размещена на сайте <a href="http://www.termodat.ru">www.termodat.ru</a> ).		
Метрология	Поверка приборов Мерадат-М должна осуществляться в соответствии с действующей методикой поверки (методика поверки размещена на сайте <a href="http://www.termodat.ru">www.termodat.ru</a> ).		
	Межповерочный интервал 2 года		
Условия эксплуатации	Рабочие условия эксплуатации (группа исполнения В4 по ГОСТ 52931):		
	диапазон температуры окружающего воздуха, °С		от минус 5 до 50
	относительная влажность воздуха при температуре 35°С, без конденсации, %		98
	диапазон давления, кПа		от 84 до 106,7
Вибропрочность, виброустойчивость	По устойчивости к механическим воздействиям прибор выполнен в виброустойчивом и вибропрочном исполнении согласно правилам РКО и РМРС		
Степень защиты	IP20 - до установки в щит; IP44 или IP54 – со стороны передней панели после установки в щит		
Требования по утилизации	Прибор не содержит драгоценных металлов и вредных веществ, требующих специальных мер по утилизации		
<b>Модели</b>			
M64M1//2УВ//DC(4/20)//Н/4Р//24В(230В)//(РМРС,РКО)	1 основной блок, 4 реле, питание 24В (~ 230В), (Свидетельство о типовом одобрении РКО) (Свидетельство о типовом одобрении РМРС)		
M64M1-(2-5)И//2УВ//DC(4/20)//Н/4Р//24В(230В)//(РМРС,РКО)	1 основной блок, (1-4) блоков индикации, 4 реле, питание 24В (~ 230В), (Свидетельство о типовом одобрении РКО) (Свидетельство о типовом одобрении РМРС)		

\*- наличие функций, указанных в скобках, зависит от модели.

## 2 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор Мерадат-М64М1 предназначен для измерения и контроля четырёх рабочих параметров работающего двигателя — температуры воды, температуры масла, давления масла и оборотов двигателя. По состоянию каждого из этих параметров прибор определяет аварийную ситуацию в том случае, если измеренное значение выходит из заданного диапазона. То есть аварийная сигнализация сработает, если оно превысит верхнее предельное значение (верхнюю аварийную уставку) или опустится ниже нижней уставки. Оба предельных значения (аварийные уставки) задаются пользователем при настройке прибора.

Прибор имеет два универсальных измерительных входа (вход 1 и вход 2), предназначенных для измерения температуры воды и масла посредством термодпар или термосопротивлений, один масштабируемый токовый вход (вход 3) — для измерения давления масла и один вход тахометра (вход 4) — для измерения оборотов двигателя. Дополнительный дискретный вход (кнопка) используется для принудительного отключения аварийной сигнализации. Прибор имеет четыре релейных выхода, чтобы иметь возможность включить аварийную сигнализацию отдельно по каждому рабочему параметру. Между выходами и рабочими параметрами установлено следующее соответствие:

Измерительный вход	Рабочий параметр	Аварийный выход
Вход 1	Температура воды	Выход 1
Вход 2	Температура масла	Выход 2
Вход 3	Давление масла	Выход 3
Вход 4	Обороты двигателя	Выход 4

### Связь с компьютером

Прибор Мерадат-М64М1 может быть снабжен интерфейсом RS485 для связи с компьютером. Протоколы связи Modbus ASCII или Modbus RTU. Уставки и параметры прибора могут быть просмотрены и изменены с компьютера. Для подключения к компьютеру необходим преобразователь интерфейса USB/ RS485 типа СК201. К одному устройству СК201 может быть подключено до 32 приборов. Допустимая длина линии RS485 до 1000 метров.

### Архивная память

Прибор может быть оборудован архивной памятью для записи графиков измеренных значений. Они записываются во встроенную Flash память с привязкой к реальному времени и календарю. Архив может быть просмотрен непосредственно на приборе или передан на компьютер по интерфейсу. Устройство СК301 позволяет скачать архив на USB Flash disk.



### Задание значения уставки

Для задания значения уставки нажмите кнопку  $\Delta$  или  $\nabla$ . На индикаторе появится мигающее числовое значение уставки для выбранного рабочего параметра. Нужное значение устанавливается кнопками  $\Delta$  и  $\nabla$

### Отключение уставки

Для отключения уставки нажмите кнопку  $\square$ . На индикаторе появится условное обозначение отказа от использования верхней аварийной уставки **OFF** (OFF – выключено).

Ниже приводится пример для рабочего параметра «Давление масла». Если аварийная уставка была ранее выключена, и её нужно включить, нажмите кнопку  $\square$ .

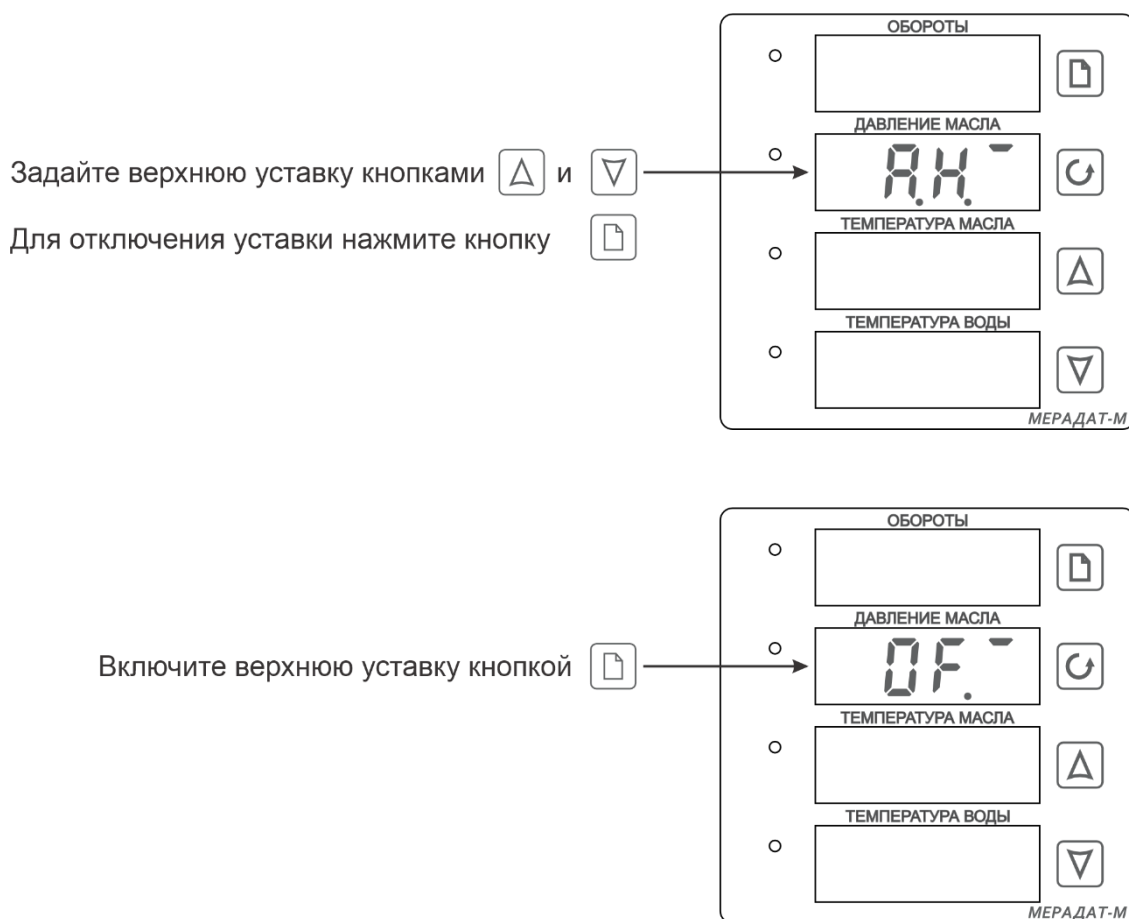


Рисунок 2 - Пример отключения уставки для рабочего параметра «Давление масла»

### Задание нижней аварийной уставки

Для задания нижней уставки нажмите ещё раз кнопку  $\square$ . На выбранном индикаторе отобразится условное обозначение теперь уже нижней аварийной уставки **A.L.** (Alarm Low – нижняя авария). Задание или отключение нижней уставки выполняется аналогично только что описанным процедурам для верхней уставки.


После задания верхней и нижней уставок для выбранного рабочего параметра нажмите ещё раз кнопку  $\square$ . Прибор снова вышел в режим выбора рабочего параметра и начал работать по новым уставкам. Теперь можно выбрать следующий рабочий параметр для задания уставок или вернуться в основной режим работы.




### Выход в основной режим работы

Выход в основной режим происходит при нажатии кнопки  $\square$  или автоматически через минуту после последнего нажатия любой кнопки.

### 3.1 ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ ПРИБОРА

Для удобства все настройки прибора сгруппированы по разделам, а разделы объединены в главы.




Для запуска режима настройки нажмите и удерживайте кнопку  10 секунд. Через 10 секунд включается режим настройки. На индикаторах отображается заголовок первого раздела настройки — раздела для настройки типа датчика. При этом сверху, на третьем индикаторе отображается сокращенное название раздела, на втором — номер главы и номер раздела (в соответствии с руководством пользователя), а на первом — номер рабочего параметра. Например, *InP* (**I**nput – вход) на третьем, *1.P 1* на втором, и *1* на первом, как это показано ниже.

	— название раздела «Вход (настройка датчика)»
	— Глава 1. Раздел 1
	— Рабочий параметр 1 «Температура воды»



#### Выбор рабочего параметра в разделе

Номер рабочего параметра выбирается кнопками  и  прямо в заголовке раздела.



#### Перебор разделов

Нажатие кнопки  перебирает все доступные разделы в порядке возрастания нумерации. Для перелистывания разделов в обратном порядке удерживайте кнопку  и нажимайте .








#### Быстрый переход по главам

Для быстрого перехода к разделам следующей главы удерживайте кнопку  и нажимайте .





#### Выход из режима настройки

Выход из режима настройки в основной режим происходит при одновременном нажатии  и  или автоматически через минуту после последнего нажатия любой кнопки.

#### Задание настроек в текущем разделе

Сначала установите кнопками  и  номер рабочего параметра в заголовке текущего раздела. Далее нажмите кнопку  для вывода на индикаторы первой настройки. При этом, на третьем индикаторе отобразится название настройки, на втором — её числовое или символьное значение (! уставки для тахометра отображаются на четвёртом). Нужное значение устанавливается кнопками  и . Для сохранения значения в памяти прибора нажмите кнопку . Одновременно с этим на индикаторах отобразится следующая настройка раздела. Кнопка  перебирает все настройки по кругу и после последней — возвращает Вас в заголовок раздела.

#### Назначение кнопок при настройке прибора

	Вход в режим настройки, перебор разделов
	Вход в раздел, перебор параметров
 и 	Выбор значений при настройке

## ВНИМАНИЕ!

1. Не спешите нажимать кнопки  $\nabla$  и  $\Delta$ . Их нажатие приводит к изменению значений настроек текущего раздела. Нажимая кнопку  $\cup$ , просмотрите сначала все настройки, заданные Вами ранее или установленные на заводе изготовителе.
2. Научитесь различать режим работы прибора по виду дисплея. Если во второй строке обозначение номера главы и раздела, то Вы находитесь в оглавлении.
3. Если Вы заблудились в меню режима настройки, вернитесь в основной режим работы, нажав одновременно  $\square$  и  $\cup$ .

## 4 НАСТРОЙКА ПРИБОРА

### 4.1 КОНФИГУРАЦИЯ

После установки прибора, его необходимо настроить. Основные настройки включают в себя установку в приборе необходимых режимов работы для входов, выходов и аварийной сигнализации (Главы 1 и 2).

В первом разделе первой главы представлены основные настройки для входов прибора, которые позволяют реализовать все необходимые методы измерения рабочих параметров.

<b>ВХОД 1..2 (настройка датчиков температуры)</b>	1nP
<b>ГЛАВА 1. РАЗДЕЛ 1</b>	1P 1
<b>ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА</b>	1.2

Для рабочих параметров «Температура воды» и «Температура масла» настройка входа — это выбор типа используемого датчика температуры. В следующей таблице найдите условное обозначение, соответствующее датчику температуры. Кнопками  $\nabla$  и  $\Delta$  установите это обозначение на нижнем индикаторе. Например, если на вход 1 или 2 подключена термопара хромель-алюмель, выберите цифру 1.

Если подключен термометр сопротивления, то не забудьте задать его сопротивление при 0°C.

Параметр	Значение	Комментарии	Диапазон измерения
1.In	_ 1 _	Термопара ТХА (К) хромель/алюмель	- 99...999°C
2.In	_ 2 _	Термопара ТХК (L) хромель/копель	- 99...800°C
Тип датчика температуры	_ 4 _	Термопара ТЖК (J) железо/константан	- 99...999°C
	_ 5 _	Термопара ТМК (Т) медь/константан	- 99...400°C
	Pt	Термометр сопротивления платиновый Pt ( $\alpha=0,00385 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ )	- 99...500°C
	Cu	Термометр сопротивления медный М ( $\alpha=0,00428 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ )	- 99...200°C
	Pt.2	Термометр сопротивления платиновый П ( $\alpha=0,00391 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ ) редко используется	- 99...500°C
	Cu.2	Термометр сопротивления медный Cu ( $W_{100}=1,4260$ ) редко используется	- 50...200°C
	_ H _	Термометр сопротивления никелевый Н ( $\alpha=0,00617 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ )	- 60...180°C
	_ r _	Измерение сопротивления	10...330 Ом


	$U \text{ I n}$	Подключение датчика с токовым выходом или с выходом по напряжению. Линейное масштабирование измеренной величины	0...20 мА 0...40 мА -10...80 мВ
	$Sr\sqrt{t}$	Подключение датчика с токовым выходом или с выходом по напряжению. Масштабирование измеренной величины с извлечением квадратного корня	0...20 мА 0...40 мА -10...80 мВ
	$P\text{r}b$	Подключение датчика с токовым выходом или с выходом по напряжению. Масштабирование измеренной величины с возведением в квадрат	0...20 мА 0...40 мА -10...80 мВ
	$U$	Измерение напряжения	-10...80 мВ
	$I$	Измерение тока	0...40 мА
1.r0 2.r0	от 10 до 150	Сопротивление термометра сопротивления при 0°C, Ом	

**ПРИМЕЧАНИЕ** | Верхний диапазон измерения платиновых термометров сопротивления указан для датчиков с сопротивлением при 0°C равным 100 Ом и при сопротивлении подводящих проводов по 20 Ом. При меньших сопротивлениях верхний диапазон измерения будет выше.

### ВХОД 3 (настройка датчика давления)

#### ГЛАВА 1. РАЗДЕЛ 1

#### ДАВЛЕНИЕ МАСЛА

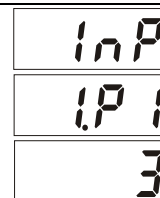

Для рабочего параметра «Давление масла» настройка входа 3 заключается в выборе коэффициентов для пересчёта (масштабирования) измеренного тока по линейной зависимости в значение давления путём задания двух точек «ток-давление» с указанием позиции десятичной точки. Значение, соответствующее верхнему и нижнему диапазону тока, берутся из документации на датчик. Единицы измерения определяются типом датчика.

Например, для датчика давления МИДА ДИ-13П с диапазоном измерения 0,04-10МПа и сигналом 4-20 мА задаются следующие точки для пересчета:

Позиция десятичной точки – 0,00

Ток на входе, первая точка – 4 мА

Давление, первая точка – 0,04 Мпа

Ток на входе, вторая точка – 20 мА

Давление, вторая точка – 10,00 Мпа

Ток обрыва датчика – 3 мА

Параметр	Значение	Комментарии
$Э.Pn$	0	Позиция десятичной точки на индикаторе
	0.0	
	0.00	
$Э.I1$	от 0 до 40.0 мА	Ток на входе, первая точка
$Э.E1$	от 0 до 950	Давление, первая точка
$Э.I2$	от 0 до 40.0 мА	Ток на входе, вторая точка
$Э.E2$	от 0 до 950	Давление, вторая точка
$Э.Io$	от 0.1 до 10.0 мА или OFF	Ток ниже $I_o$ прибор воспринимает как обрыв датчика

**ВХОД 4 (настройка тахометра)****ГЛАВА 1. РАЗДЕЛ 1****Обороты двигателя**

1. nP

1. P 1

4

Вход 4 прибора соответствует рабочему параметру «Обороты двигателя». Он может использоваться для измерения частоты вращения валов двигателей внутреннего сгорания, паровых и газовых турбин, гребных и других валов на морских и речных судах. Частота вращения вала (обороты в минуту) отображается на верхнем индикаторе «Обороты».

Обычно к входу 4 подключается датчик типа ВБИ. Датчик устанавливается на кронштейне вблизи вала — объекта измерения частоты вращения. На валу располагаются специальные метки. Обычно на практике объект воздействия для датчиков (метка) изготавливается в виде стальной пластины требуемых размеров, соединенной с движущейся деталью механизма, частоту вращения которого нужно контролировать. Размеры метки и рабочий зазор между плоскостью меток и чувствительной поверхностью датчиков определяется моделью датчиков.

Параметр	Значение	Комментарии
<i>d5r</i> Предделитель	от 1 до 999 меток	Количество меток, расположенных на валу. Это соответствует количеству импульсов, поступающих с датчика, — на один оборот вала
<i>n-t</i>	от 0.1 до 60 сек	Максимально допустимое время между импульсами, поступающими с датчика. Если импульсы поступают реже, то прибор определяет, что частота вращения — ноль оборотов в минуту

**ВЫХОДЫ****ГЛАВА 1. РАЗДЕЛ 2****ДЛЯ ВСЕХ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ**

0. n t

1. P 2

1. 4

В этом разделе необходимо выбрать режим работы каждого выхода. В названии параметров настройки выходы имеют обозначение *0. n t*. Перед названием — номер выхода, который соответствует номеру рабочего параметра. Поэтому в разделе 2 представлено 4 параметра — *1.0. n t*, *2.0. n t*, *3.0. n t*, *4.0. n t*.

Параметр	Значение	Комментарии
<i>1.0. n t</i> <i>2.0. n t</i>	<i>-E-</i>	При аварии выход включается
<i>3.0. n t</i> <i>4.0. n t</i>	<i>-d-</i>	При аварии выход выключается

 
**ВНИМАНИЕ!**

При выборе режима работы аварийного выхода, обратите внимание, что термин «выход включается» для реле обозначает, что на обмотку реле подаётся напряжение (*-E-* – energized). Таким образом, при аварии нормально разомкнутые контакты замыкаются.

## 4.2 АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

В этой главе рассматриваются настройки для аварийной сигнализации. Данные настройки определяют условия, при которых может возникнуть и развиваться аварийная ситуация. При выполнении этих условий для какого-либо рабочего параметра включается аварийная сигнализация, то есть происходит срабатывание реле на соответствующем выходе и загорается соответствующий аварийный индикатор на передней панели.

### Принудительное отключение аварийной сигнализации

Для принудительного отключения сигнализации нажмите внешнюю кнопку «Дискретного входа» или кнопку . Тогда выключается реле на соответствующем выходе, а аварийный индикатор начинает мигать, указывая на то, что рабочий параметр ещё не вошёл в нормальный рабочий режим. При следующем нажатии аварийная сигнализация полностью выключается и блокируется до момента выхода измерений из аварийной зоны и, затем, повторного возникновения аварии.

### Автоблокировка аварии для состояния «Не вышел на рабочий режим»

Данная функция автоматически начинает работать, если при включении прибора измеренное значение рабочего параметра сразу оказывается ниже заданной нижней аварийной уставки. Данное состояние прибор определяет не как аварию «Понижение», а как состояние — «Не вышел на рабочий режим». При этом реле аварийного выхода не включается, а аварийный индикатор мигает до выхода на нормальный рабочий режим

## ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

### ГЛАВА 2. РАЗДЕЛ 1

### ДЛЯ ВСЕХ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ



Для каждого рабочего параметра можно устанавливать тип аварии по измеренному значению, включать использование аварийной сигнализации при отказе датчика, а также задавать аварийные уставки. Задание аварийных уставок в этом разделе — это дополнительная функция к ранее описанной процедуре (см. главу данного руководства «Как задать аварийные уставки для рабочего параметра»).

Параметр	Значение	Комментарии
1.А.Ф. 2.А.Ф. 3.А.Ф. 4.А.Ф. Тип аварии по измеренному значению рабочего параметра	HI	Авария регистрируется, если измеренное значение поднимется выше верхней аварийной уставки (А.Н.)
	Lo	Авария регистрируется, если измеренное значение опустится ниже нижней аварийной уставки (А.Л.)
	band	Авария регистрируется, если измеренное значение поднимется выше верхней аварийной уставки (А.Н.) или опустится ниже нижней аварийной уставки (А.Л.)
	OFF	Авария по измерению не используется
1.А.Н. 2.А.Н. 3.А.Н. 4.А.Н.	от -50 до 9500	Верхняя аварийная уставка

Параметр	Значение	Комментарии
1.А.Л. 2.А.Л. 3.А.Л. 4.А.Л.	от -50 до 9500	Нижняя аварийная уставка
1.5.б. 2.5.б. 3.5.б. Сигнализация отказа датчика	On	Включена аварийная сигнализация при отказе датчика.
	OFF	Аварийная сигнализация при отказе датчика не используется

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ**  
**ГЛАВА 2. РАЗДЕЛ 4**  
**ДЛЯ ВСЕХ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ**

А.А.д  
2.Р.Ч  
1.4

Для того, чтобы из-за случайных ошибок измерения, вызванных, например, электромагнитными помехами, не сработала аварийная сигнализация, можно установить задержку по времени (А.Б.). Сигнализация включится, если условие аварии выполняется в течение заданного времени.

Блокировка аварийной сигнализации по измерению (Lc) действует при включении прибора, когда измеренное значение рабочего параметра может сразу оказаться в аварийной зоне.


Параметр	Значение	Комментарии
1.А.н. 2.А.н. 3.А.н. 4.А.н.	от 0 до 500	Гистерезис для переключения аварийного выхода
1.А.Б. 2.А.Б. 3.А.Б. 4.А.Б. Время задержки включения аварии	от 00 мин 0 сек до 04 мин 00 сек	Сигнализация включается, если авария сохраняется в течение заданного времени
1.Lc 2.Lc 3.Lc 4.Lc Блокировка аварии при включении прибора	YES	Аварийная сигнализация блокируется, если при включении прибора измеренное значение сразу оказывается в аварийной зоне. Сигнализация сработает при повторном попадании в зону аварии
	no	Аварийная сигнализация не блокируется
1.c4 2.c4 3.c4 Корреляция аварии с оборотами двигателя	YES	Блокировать аварию, если нет оборотов двигателя Для рабочих параметров «Температура воды», «Температура масла», «Давление масла».
	no	Включать сигнализацию автономно (при отсутствии оборотов у двигателя).

### 4.3 ИЗМЕРЕНИЕ

#### ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

#### ГЛАВА 3. РАЗДЕЛ 1

#### ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА

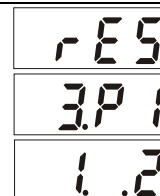


В этом разделе Вы можете выбрать разрешение для отображения измеренной температуры и температурных уставок на индикаторах прибора. Выбор разрешения влияет только на отображение измеренной температуры. Внутреннее разрешение аналого-цифрового преобразования всегда высокое.

Параметр	Значение	Комментарии
1.rE	1°C	Разрешение 1°C
2.rE	0.1°C	Разрешение 0,1°C

#### МАСШТАБИРУЕМАЯ ИНДИКАЦИЯ

#### ГЛАВА 3. РАЗДЕЛ 2


#### ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА

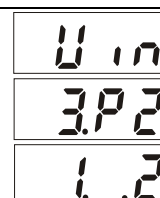

При подключении на входы 1 и 2 датчиков с выходом по току или по напряжению прибор может пересчитать значение напряжения на входе в значение температуры с указанием позиции десятичной точки на индикаторах.

Пересчёт (масштабирование) производится по линейной зависимости для входа типа  $U 1 n$  по квадратичной зависимости для входа типа  $P r b$  и с извлечением квадратного корня для входа типа  $S r t$ . Линия задаётся двумя точками.

Датчики с унифицированным токовым выходом 4...20 мА подключаются к входу прибора через шунт 2 Ом.

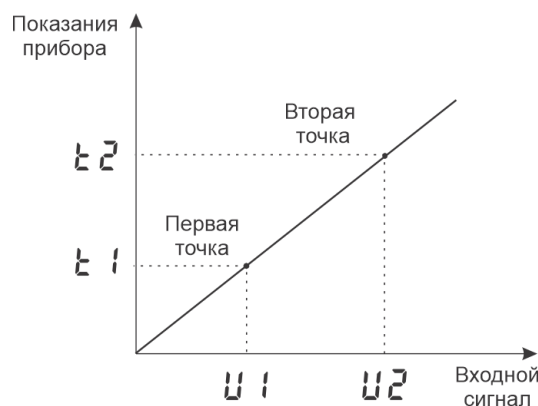

Параметр	Значение	Комментарии
1.Pn	0	Позиция десятичной точки на индикаторе
2.Pn	0.0	
	0.00	
1.U1 2.U1	от -9.9 до 80.0 мВ	Напряжение на входе, первая точка
1.t1 2.t1	от -50 до 950	Индцируемая величина, первая точка
1.U2 2.U2	от -9.9 до 80.0 мВ	Напряжение на входе, вторая точка
1.t2 2.t2	от -50 до 950	Индцируемая величина, вторая точка
1.U.L 2.U.L	от 0.1 до 25.5 мВ или OFF	Напряжение ниже U.L прибор воспринимает как обрыв датчика

**КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНЫХ СПАЕВ****ГЛАВА 3. РАЗДЕЛ 3****ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА**

C.10

3.P3

1.2

При измерении температуры с помощью термопары прибор автоматически учитывает температуру холодного спая.

Компенсацию температуры холодного спая необходимо отключить на время проведения метрологической поверки. При этом температура холодного спая принимается за 0°C.

В некоторых случаях значение температуры холодного спая требуется задавать вручную, например, когда холодные спаи помещены в среду с известной температурой. Это может быть тающий лед (0°C) или колодка холодных спаев, температура которой контролируется. В этом случае следует выбрать режим ручной установки и задать температуру холодного спая.

Параметр	Значение	Комментарии
1.C.1.	Auto	Автоматическая компенсация температуры холодного спая
2.C.1.	MAN	Ручная установка температуры холодного спая
Компенсация температуры холодного спая	OFF	Компенсация выключена
1.EC 2.EC	от 0 до 100°C	Температура холодного спая при ручной установке

**КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАНИЙ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ****ГЛАВА 3. РАЗДЕЛ 4****ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА**

CAL

3.P4

1.2

Функция введения поправки к измерениям температуры. Например, по техническим причинам датчик температуры не может быть установлен в заданной точке, а предварительные измерения показали, что в той точке, где датчик установлен, температура отличается на 50°C. Эта функция позволяет вводить поправку вида:

$$T = T_{изм} + b \cdot T_{изм} + A,$$

где T - индицируемая температура, T<sub>изм</sub> - измеренная прибором температура, A – сдвиг характеристики в градусах, b - коэффициент, задающий поправку к наклону градуировочной характеристики (например, b = 0,02 соответствует поправке в 2 градуса на каждые 100 градусов измеренной температуры).

Параметр	Значение	Комментарии
1.CL	On	Включить корректировку показаний
2.CL	OFF	Выключить корректировку показаний
Корректировка		
1.A 2.A	от -99 до 99°C	Сдвиг характеристики в градусах
1.b 2.b	от -0.99 до 0.99	Коэффициент, задающий поправку к наклону градуировочной характеристики

**ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР**  
**ГЛАВА 3. РАЗДЕЛ 5**  
**ДЛЯ ВСЕХ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ**

F 1 L  
 3 P 5  
 1 . 4

Прибор оснащен цифровым фильтром для уменьшения ошибок измерения, вызванных индустриальными помехами. Фильтр снижает скорость отклика прибора на изменение измеряемого значения.

Параметр	Значение	Комментарии
1.F1	от 1 до 30 измерений	Интервал фильтрации измерений
2.F1 3.F1 4.F1	OFF	Фильтр выключен

**РЕЖИМ ПОДСТРОЙКИ r0**  
**ГЛАВА 3. РАЗДЕЛ 6**  
**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА**

r 0  
 3 P 6  
 1 . 2

Этот режим нужен для подстройки, в том случае, если Вы подключили термометр сопротивления и не знаете его сопротивление при 0°C. Поместите термометр сопротивления в среду, температура которой измеряется другим термометром. На верхнем индикаторе прибора отображается измеренная температура, на нижнем – значение сопротивления при 0°C. Изменяя кнопками  $\vee$  и  $\wedge$  значение сопротивления, добейтесь правильных показаний температуры, совпадающих с термометром.

**ДИСКРЕТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ**  
**ГЛАВА 3. РАЗДЕЛ 8**  
**ДЛЯ ВСЕХ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ**

d 1 5  
 3 P 8  
 1 . 4

Здесь можно задать минимальный интервал (шаг) отображения на индикаторах измеряемой величины и соответствующих уставок. Заданный интервал дискретизации накладывается на выбранные единицы отображения величины на индикаторах.

Параметр	Значение	Комментарии
1.d1 2.d1 3.d1 4.d1	5 10 50 100 (обороты)	Возможные интервалы дискретизации измеряемой величины
	OFF	Дискретизация выключена

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРИБОРА

### СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ ПРИБОРА (для приборов с интерфейсом)

#### ГЛАВА 5. РАЗДЕЛ 1

нEt

5.P 1

При использовании RS485 для связи с компьютером, приборы подключаются к компьютеру через адаптер, преобразующий интерфейс RS485 в USB. Интерфейс RS485 является сетевым. К одному адаптеру может быть подключено до 32 приборов. Приборы подсоединяются параллельно, на одну двухпроводную линию (витая пара). Максимальное удаление от адаптера до 1 км. Каждый прибор имеет свой сетевой адрес.

Скорость обмена информацией по RS485, приводится в килобитах в секунду т.е. «9.6»=9600 бит/сек. Максимальная скорость 115200 бит/сек.

Параметр	Значение	Комментарии
<i>PrEt</i> Протокол	_ 1 _	Modbus ASCII
	_ 2 _	Modbus RTU
<i>Adr</i>	от 1 до 255	Сетевой адрес прибора.
<i>n.S</i>	от 9.6 до 115	Скорость обмена информацией по RS485

### НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ (для приборов с архивом)

#### ГЛАВА 6. РАЗДЕЛ 1

dAt

6.P 1

Установите дату и время для правильной работы архива.

Параметр	Значение	Комментарии
<i>0.50</i>	от 0 мин до 59 мин	Минуты
<i>Hour</i>	от 0 час до 23 час	Часы
<i>dAY</i>	от 1 до 31	День
<i>1. 12</i>	от 1 до 12	Месяц
<i>YEAR</i>	от 20 13 до 2099	Год
<i>t.Sh</i>	<i>HAH</i>	Переход на летнее/зимнее время вручную
	<i>Aut</i>	Автоматический переход на летнее/зимнее время

### НАСТРОЙКА АРХИВА (для приборов с архивом)

#### ГЛАВА 7. РАЗДЕЛ 1

5.Ar

7.P 1

Запись текущих данных в архив значений происходит с заранее установленной периодичностью, которая задаётся настройкой двух периодов — *Ar.P* и *Ar.A*. Первый период определяет периодичность записи в обычном (штатном) режиме работы прибора, когда отсутствует аварийная ситуация, или, когда второй период не назначен (*Ar.A=OFF*). Второй период определяет периодичность записи только при возникновении и развитии аварийной ситуации.

Прибор постоянно автоматически определяет, с каким периодом вносить в архив измеренные значения.

Параметр	Значение	Комментарии
$A_{r.P}$	от 1 до 3600 сек	Период записи в архив при штатной ситуации
	OFF	Запись в архив штатной ситуации не производится
$A_{r.A}$	от 1 до 3600 сек	Период записи в архив при возникновении и развитии аварийной ситуации
	OFF	Запись в архив при возникновении и развитии аварийной ситуации не производится

Период записи может быть задан в пределах от 1 секунды до 1 часа. Время непрерывного заполнения всей архивной памяти зависит от периода записи и составляет:

- период записи 4 секунды — время заполнения 12 суток
- период записи 10 секунд — время заполнения 1 месяц
- период записи 1 минута — время заполнения 6 месяцев

Далее будет происходить переписывание первичных данных архива. Данные в архиве образуют кольцевой буфер, то есть данные заполняют архив от начала до конца, а после заполнения архива вновь записываются сначала, стирая старые. Таким образом, в приборе всегда имеется информация по графику температуры за последнее время.

**ПРОСМОТР АРХИВА НА ДИСПЛЕЕ ПРИБОРА (для приборов с архивом)**  
**ГЛАВА 7. РАЗДЕЛ 2**



На этой странице Вы можете разрешить доступ к просмотру архива на дисплее прибора.

Для того, чтобы разрешить просмотр архива на дисплее прибора, войдите в раздел «Просмотр архива на дисплее прибора» и присвойте параметру  $d_A$  значение YES. После этого, в основном режиме работы, откроется доступ к просмотру архива. Для этого нажмите кнопку  $\square$ . Вы попадете в раздел  $A_{r.c}$ . Сначала, установите кнопками  $\nabla$  или  $\Delta$  номер нужного рабочего параметра и нажмите кнопку  $\curvearrowright$ . Затем, для просмотра архива, задайте интересующее Вас время и дату и нажмите кнопку  $\curvearrowright$ . На верхнем индикаторе появится ранее измеренное значение из архива, а на нижних — соответствующее время записи в архив. Для того чтобы увидеть на нижних индикаторах дату, нажмите и удерживайте кнопку  $\square$ . Просматривайте записи, нажимая кнопки  $\nabla$  (назад по времени) и  $\Delta$  (вперёд).

**ВНИМАНИЕ!** | Данные из архива можно только просматривать, изменить их невозможно.

Параметр	Значение	Комментарии
$d_A$	YES	Выберите YES для того, чтобы разрешить просмотр архива на дисплее прибора
	no	

**ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПАРАМЕТРАМ НАСТРОЙКИ**

В приборе имеется возможность запретить или ограничить доступ к настройкам. Уровень доступа устанавливается следующим образом: в основном режиме индикации нажмите и удерживайте кнопку  $\curvearrowright$  (около 10 секунд) до тех пор, пока на индикаторе не

появится надпись «**Асс**» (**Access** – доступ). Выберите необходимый уровень доступа кнопками  $\nabla$  и  $\Delta$  и нажмите  $\odot$ .

Параметр	Значение	Комментарии
Асс Доступ	0	Запрещены любые изменения, в т.ч. изменения уставок
	1	Разрешено только изменение уставок и яркости экрана
	2	Доступ к настройкам не ограничен.
	3	Доступ к настройкам не ограничен и доступна служебная страница информации о приборе

## ПАРОЛЬ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ДОСТУПА ГЛАВА 8. РАЗДЕЛ 1

PR5  
8.P 1

В приборе можно назначить пароль на изменение уровня доступа для того, чтобы исключить возможность случайного или несанкционированного доступа к параметрам настройки.

Если задан пароль, то при изменении уровня доступа сверху на индикаторах появится надпись **PR5**. С помощью кнопок  $\nabla$  и  $\Delta$  ниже введите пароль и нажмите кнопку  $\odot$ . Если введенный пароль не верен, то прибор выдаст ошибку **E.69**. Ниже отобразится установленный прежде уровень доступа. Например: **Ac.2**.

Если указан правильный пароль, то прибор подтвердит изменение доступа, отобразив на индикаторах новое значение уровня доступа.

Через 3 секунды прибор автоматически вернется в основной режим индикации.

Параметр	Значение	Комментарии
Ac_P	от 0 до 999	Задайте пароль
	- - -	Пароль не используется

## ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ ПРИБОРА ГЛАВА 9. РАЗДЕЛ 1

dEF  
9.P 1

Вы можете сбросить все Ваши настройки и установить заводские.

Параметр	Значение	Комментарии
r5t	YES	Вернуться к заводским настройкам
	no	Не возвращаться к заводским настройкам

## 5 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

### 5.1 МОНТАЖ ПРИБОРА

Прибор предназначен для щитового монтажа. Прибор крепится к щиту с помощью двух крепежных скоб, входящих в комплект поставки. Размеры выреза в щите для монтажа указаны в пункте 6.

Прибор следует устанавливать на расстоянии не менее 30-50 см от источников мощных электромагнитных помех (например, электромагнитных пускателей).

Следует обратить внимание на рабочую температуру в шкафу, она не должна превышать 50°C. Если температура в шкафу превышает допустимую следует принять меры по охлаждению приборного отсека. В большинстве случаев, в умеренной климатической зоне, достаточно обеспечить свободную конвекцию, сделав вентиляционные вырезы в шкафу (внизу и сверху), но может потребоваться и установка вентилятора.

При подключении прибора к сети рекомендуем установить автоматический выключатель с током срабатывания 1А.

## 5.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

Для обеспечения надежной работы прибора, следует обратить особое внимание на монтаж проводов от датчиков температуры.

1. Провода от датчиков температуры должны иметь хорошую электрическую изоляцию и ни в коем случае не допускать электрических утечек между проводами и на землю и, тем более, попадания фазы на вход прибора.

2. Провода от датчиков должны быть проложены на максимальном удалении от мощных силовых кабелей, во всяком случае, они не должны крепиться к силовым кабелям и не должны быть проложены в одном коробе с силовыми кабелями.

3. Провода от датчиков должны иметь минимально возможную длину.



Рисунок 3 - Схемы подключения датчиков температуры

### Подключение термопар

Термопару следует подключать к прибору с помощью удлинительных термопарных проводов. Удлинительные термопарные провода должны быть изготовлены из тех же материалов, что и термопара. Например, одна жила из хромеля, вторая из алюмеля для термопары ХА. Подключать удлинительные провода к термопаре следует с учётом полярности (хромель к хромелю, алюмель к алюмелю для ХА). Подключать термопару или термопарные провода к прибору следует также с учётом полярности. Температура «холодных спаев» в приборе Термодат измеряется на клеммной колодке и автоматически учитывается при вычислении температуры.

Если у Вас возникли сомнения в правильности работы прибора или исправности термопары мы рекомендуем для проверки погрузить термопару в кипящую воду. Показания прибора не должны отличаться от 100 градусов более чем на 1...2 градуса.

Приборы Термодат имеют высокое входное сопротивление, поэтому сопротивление термопарных проводов и их длина не влияют на точность измерения. Однако, чем короче термопарные провода, тем меньше на них электрические наводки.

Во избежание использования неподходящих термопарных проводов или неправильного их подключения рекомендуем использовать термопары с неразъемными проводами нашего производства. Вы можете заказать термопару с любой длиной провода.

## Подключение термометров сопротивления

К прибору может быть подключен платиновый, медный или никелевый термометр сопротивления. Термометр сопротивление подключается по трехпроводной схеме. Все три провода должны находиться в одном кабеле. Провода должны быть медные, сечение не менее 0,5 мм<sup>2</sup> (допускается 0,35 мм<sup>2</sup> для коротких линий). Провода должны иметь одинаковую длину и сопротивление. Максимальное сопротивление каждого провода должно быть не более 20 Ом. При соблюдении этих условий сопротивление проводов автоматически учитывается и не влияет на точность измерения температуры.

## Подключение датчиков с токовым выходом

Для подключения датчиков с токовым выходом 0...20 мА или 4...20 мА необходимо установить шунт 2 Ом. Рекомендуем использовать Шунт Ш2 нашего производства.

## 5.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Реле, установленное в приборе, может коммутировать нагрузку до 10А при ~ 230 В. Следует помнить, что ресурс работы контактов реле зависит от тока и типа нагрузки. Чем выше индуктивность нагрузки и чем выше ток, тем быстрее изнашиваются контакты реле.

Реле можно использовать для включения нагрузки с малой индуктивностью (ТЭН, лампа накаливания) мощностью до 2,3 кВт.

Для включения мощной нагрузки обычно используются электромагнитные пускатели. Пускателями следует управлять с помощью реле прибора. Не рекомендуем устанавливать вторичные реле между пускателем и реле прибора. Индуктивность катушки промежуточных реле велика, эти реле разрушают контакты реле прибора значительно быстрее, чем пускатели.

## 5.4 ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА И БЛОКА ИНДИКАЦИИ

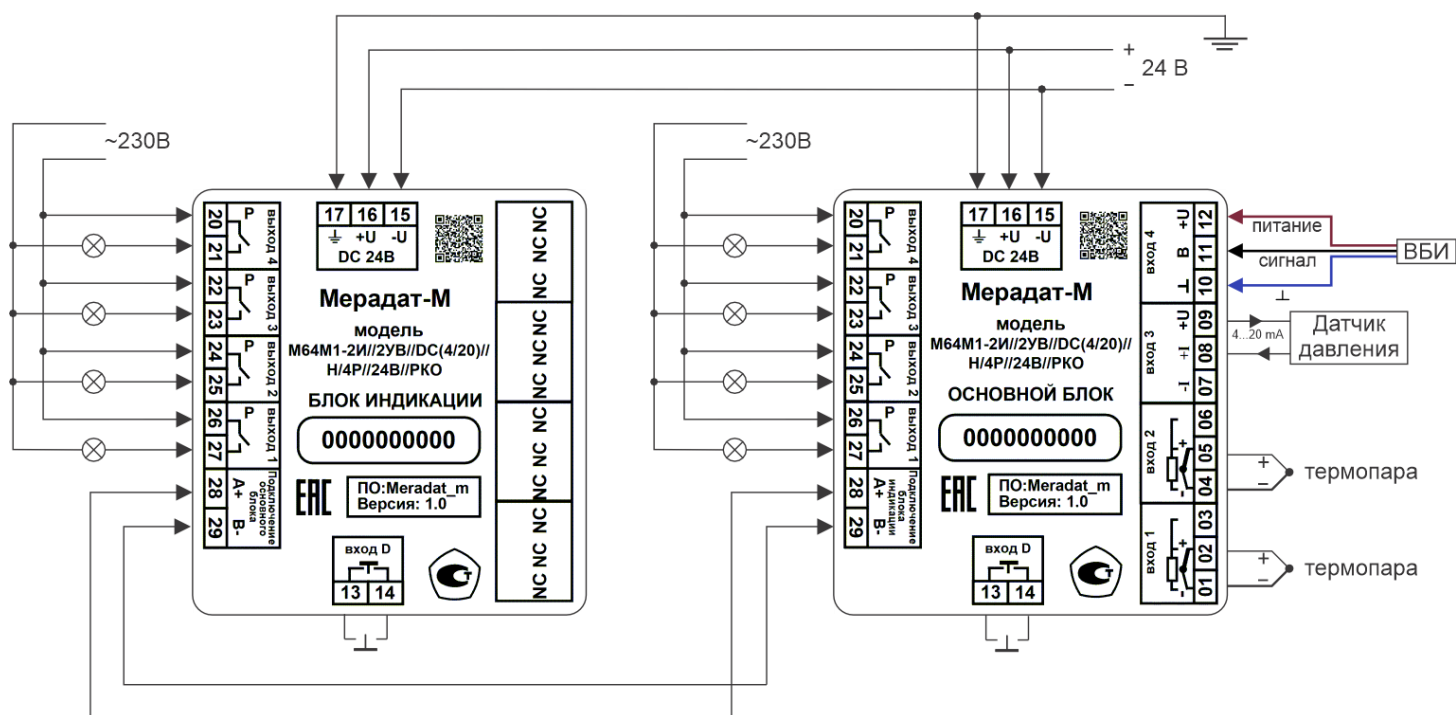


Рисунок 4 - Схема подключения прибора с напряжением питания 24В

## 6 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

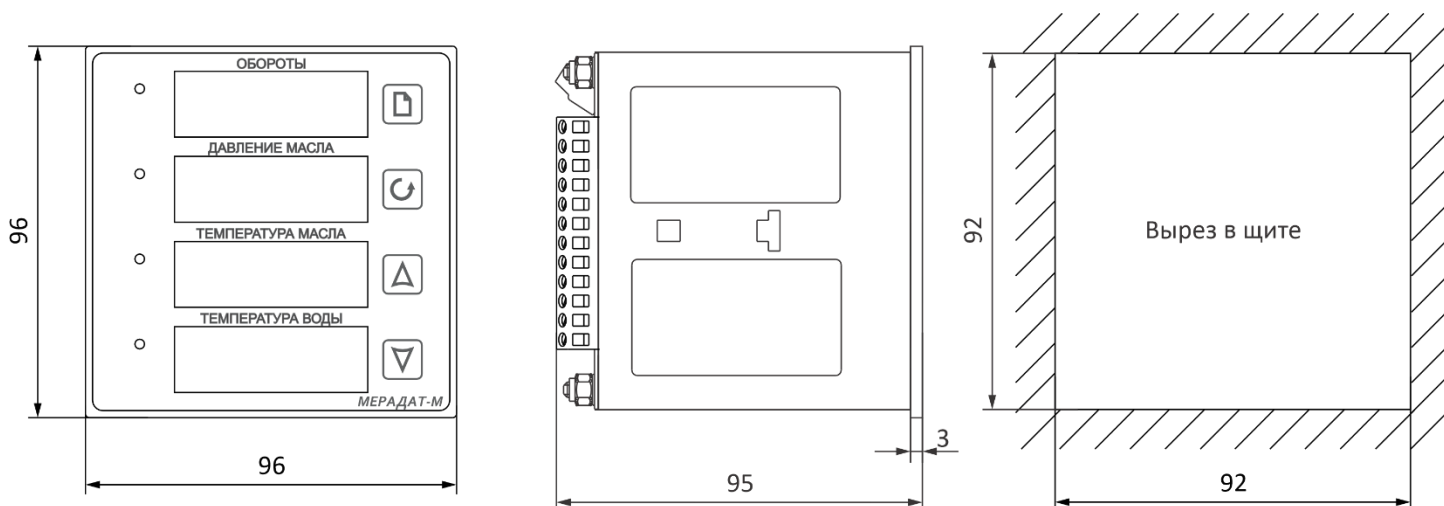


Рисунок 5 – Габаритные размеры основного блока и блока индикации

## 7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При подготовке прибора к использованию должны быть соблюдены следующие требования:

- место установки прибора должно обеспечивать удобные условия для монтажа, обслуживания и демонтажа;
- любые подключения к прибору следует производить при отключенном питании сети;
- необходимые линии связи следует подсоединять к клеммам прибора согласно схеме подключения;
- при эксплуатации прибора должны быть соблюдены "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей";
- к монтажу и обслуживанию прибора допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III;
- контактные колодки должны быть защищены от случайных прикосновений к ним во время работы. Контакт  $\ominus$  на задней стенке прибора должен быть заземлен.

При выявлении неисправности прибора необходимо отключить подачу питания на прибор и связаться со службой технической поддержки для получения дальнейшей инструкции по её устранению.

## 8 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Прибор в упаковочной таре должен храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 30 до плюс 50°C и значениях относительной влажности не более 90 % при 25°C.

Прибор может транспортироваться всеми видами крытого наземного транспорта без ограничения расстояний и скорости движения.

Прибор не содержит вредных веществ, драгоценных металлов и иных веществ, требующих специальных мер по утилизации.

## 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности раздела 5 и 7.

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверка крепления прибора;
- проверка винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника прибора.

## 10 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Приборостроительный завод ТЕРМОДАТ  
ООО НПП «Системы контроля»**

Россия, 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 31А  
телефон, факс: (342) 213-99-49

<http://www.termodat.ru> E-mail: [mail@termodat.ru](mailto:mail@termodat.ru)